





Na ljepljivo postaviti završnu ploču.

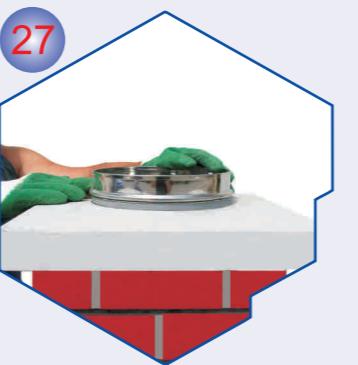


Sa inox prstena odlijepiti zaštitnu traku i isti postaviti u završnu ploču.



Izmjeriti potrebnu visinu zadnje cijevi do visine konusnog završetka, istu odrezati i ugraditi je kroz prsten završne ploče.

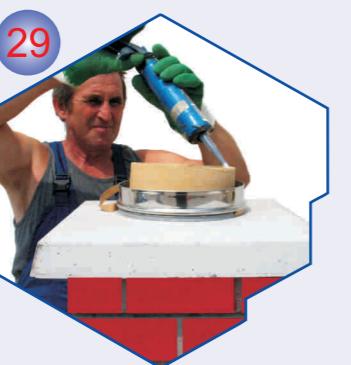

Na rubove cijevi nanijeti isporučeni silikon.

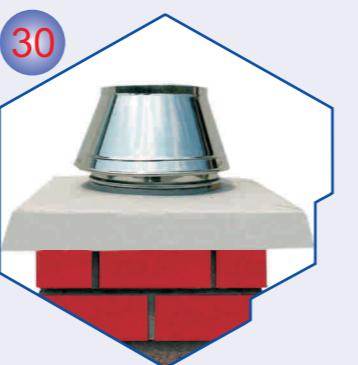

Na cijev montirati konusni završetak.



Napomena!



Kod montaže dimnjaka treba se pridržavati svih zaštitnih mjera za zaštitu očiju, sluha i dišnih organa.



PGM POZNANOVEC

PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA

Zagorske brigade 42 b
49222 Poznanovec • Fax: 049/208-294
Tel. 049/208-105 • 049/208-477 • 049/208-244
www.pgm.hr • pgm@krt-com.hr

UPUTE ZA MONTAŽU






Dimnjak se počinje zidati na pripremljenu podlogu visine gotovog poda.
Na prvom plaštu izrezati otvor za ventilacijsku rešetku.



Postaviti prvi plašt na mort i u sredinu uložiti kondenzacijsku posudu.

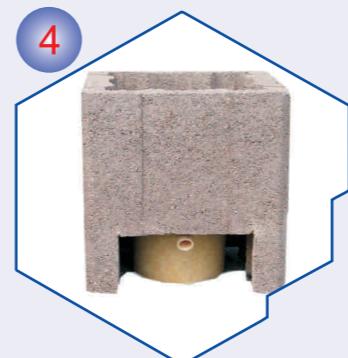

Postaviti tervol ploče i odrezati ih u visini plašta.



Kod nastavka zidanja na plašt nanijeti mort,
a na rubove kondenzacijske posude kit za spajanje.



Na plašt izrezati otvor za priključak za vrata.



Plašt staviti na naneseni mort,
te postaviti izolaciju.




U plašt na kondenzacijsku posudu ugraditi priključak za vrata.



Izolacijske ploče staviti u plašt.



Na donji plašt nanijeti mort i postaviti sljedeći plašt.

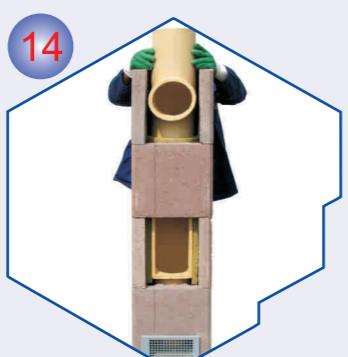

Na isti način montirati priključak za peć.




Na otvore oko priključka montirati tervol ploču.



Limena vrata montirati na priključak za vrata.



Nastaviti zidanje sa cijevima i plaštem te ugradnjom izolacije do vrha dimnjaka. Obratiti pažnju da spojevi cijevi sa unutarnje strane budu zaglađeni.

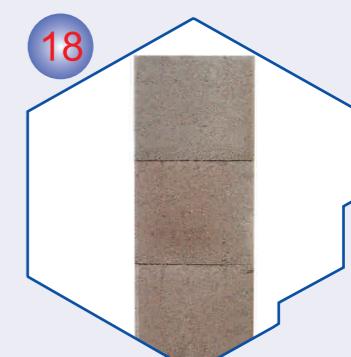


Zadnju cijev izrezati 3 cm niže od razine zadnjeg plašta.



Ugraditi diletacijsku rozetu.



Na mort montirati završnu betonsku kapu.

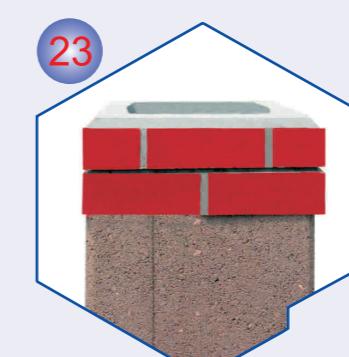

Završetak dimnjaka može se izvesti i gotovim završnim elementima (imitacija cigle) koji se postavljaju na ljepilo.



Nakon potrebe visine završne elemente armirati.